



SK 1080/2

SIERRA CALADORA LASER

SERRA TICO-TICO LASER



Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário y Garantia



Atención Atenção

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta

**INDICE**

SECCIÓN	PÁGINA
* Introducción	3
* Normas generales de seguridad	3
* Normas específicas de seguridad	5
* Especificaciones técnicas	5
* Descripción funcional	6
* Ensamblado	7
* Operación	8
* Mantenimiento	10
* Despiece	11
* Listado de partes	12



INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta herramienta, hace fácil el mantenimiento y la operación.

⚠️ ADVERTENCIA: lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta herramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo largo de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA: lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lastimaduras personales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.
- No use la máquina en atmósferas explosivas, tales como frente a la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La herramienta eléctrica genera chispas, las cuales pueden provocar incendios.
- Mantenga a los observadores, chicos y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

⚠️ ADVERTENCIA

- Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores, rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra.
- No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos de descarga eléctrica.
- Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
- Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo ninguna forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.
- Cuando se utiliza una herramienta eléctrica en el exterior. Utilice una extensión del cable adecuado para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté usando la máquina. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras está operando la máquina puede tener como resultado una lastimadura seria.
- Vístase correctamente. No use ropa floja o joyería. Contenga el pelo. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el pelo largo pueden ser atrapados por las partes móviles.



- Evite el arranque accidental. Asegúrese que la llave esté en la posición de apagado antes de enchufar la máquina. Llevar la máquina con el dedo en la llave de encendido o enchufar máquinas que tengan la llave en la posición de encendido invita a que ocurran accidentes.
- No sobre extienda la distancia con la máquina. Mantenga buen calzado y vestimenta siempre. Un calzado y vestimenta adecuados permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Máscara para polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco, o protección auditiva, deben ser usadas en las condiciones apropiadas.
- Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía (receptáculo, salida, etc.), asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar lastimaduras serias para el usuario como también puede dañar la máquina.



USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA

- Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar una pérdida de control.
- No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
- No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda accidentalmente.
- Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona que no esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no están capacitados.
- Mantenga la herramienta con cuidado. Mantenga las herramientas cortantes filosas y limpias. Las herramientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos son menos probable que se empasten y son más fáciles de controlar.
- Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenimiento pobre.
- Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que funcionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.
- No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.
- Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial cuando esta usando equipos eléctricos.

REPARACIÓN

- La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de reparaciones calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no calificada puede generar peligro de lastimadura.
- Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o lastimadura.



NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Sostenga la máquina de las partes de goma aisladas cuando esté realizando una operación donde la máquina de corte pueda estar en contacto con alguna instalación escondida o su propio cable. El contacto con un cable con corriente puede dejar expuestas partes de metal de la máquina con corriente y darle una descarga al operador.
- Nunca deje la llave de ajuste en la herramienta antes de encender la máquina.
- Nunca deje la traba de la llave de encendido en la posición "encendido", antes de enchufar la máquina asegúrese que la traba esté en la posición "apagado".
- Cuando arranque la máquina déjela correr por algunos minutos antes de usarla en la pieza de trabajo. Mire la vibración o la ondulación que puedan indicar una instalación pobre.
- Asegure el material a ser trabajado. Nunca lo sostenga con sus manos o con sus piernas.
- No use hojas de corte dañados.
- Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.
- Siempre use anteojos de seguridad y máscara de polvo cuando esté trabajando, especialmente cuando está trabajando sobre el nivel de su cabeza.
- No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación. Puede estar muy caliente y le puede quemar su piel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V~ 50Hz
	220V~ 60Hz
	120V~ 60Hz
	127V~ 60Hz
POTENCIA	800W
CAPACIDAD DE CORTE	100mm - 4"
VACIO	0 ~ 3000/min
AISLACION	CLASE II
PESO	2kg - 4,4lb



CABLE DE EXTENSIÓN

- Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.
- Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL y CSA.


TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN

110 V

Rango de amperaje de la herramienta	Longitud del cable			
	50ft	15m	100ft	30m
3~6	16 AWG	2,5mm ²	16 AWG	2,5mm ²
6~8	16 AWG	2,5mm ²	14 AWG	3,00mm ²
8~11	12 AWG	2,5mm ²	10 AWG	5,00mm ²

**220 V**

Rango de amperaje de la herramienta	Longitud del cable			
	50ft	15m	100ft	30m
3~6	18 AWG	2,00mm ²	16 AWG	2,5mm ²
6~8	16 AWG	2,5mm ²	14 AWG	3,00mm ²
8~11	14 AWG	3,00mm ²	12 AWG	4,00mm ²

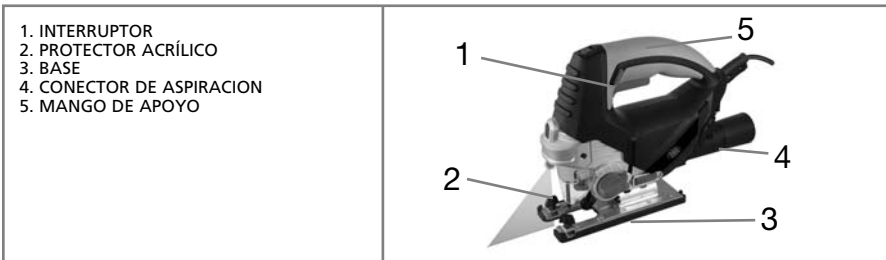DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA**DESCRIPCIÓN FUNCIONAL**

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, SIEMPRE apague la máquina y desconéctela de la fuente de energía antes de instalar o cambiar la hoja sierra.

Selección de la acción de corte

Esta herramienta se puede utilizar con una acción de corte orbital o línea recta (hacia arriba y hacia abajo). La acción de corte orbital empuja la hoja hacia adelante en el recorrido de corte y aumenta considerablemente la velocidad de corte.

Para cambiar la acción de corte, sólo cambiar la palanca a la posición de acción de corte deseada.

**Accionamiento del interruptor**

⚠ PRECAUCIÓN:

- Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre que el gatillo interruptor se acciona debidamente y que vuelve a la posición "OFF" cuando se suelta.
- El interruptor puede ser bloqueado en posición "ON" para mayor comodidad del operario durante el uso prolongado. Tenga precaución cuando bloquee la herramienta en la posición "ON" y mantener sujeta la herramienta firmemente.
- El gatillo del interruptor puede asegurarse en ambos lados, por lo que esta herramienta también puede ser bien utilizado para la persona zurda.

Para encender la herramienta, simplemente apriete el gatillo interruptor. Suelte el gatillo interruptor para parar.

Para una operación continua, apriete el gatillo y luego presione el botón de bloqueo.

Para detener la herramienta desde la posición de bloqueo, accione el interruptor disparador completamente y suéltelo.



Manual del Usuario



Dial de ajuste de velocidad

La velocidad de la herramienta se puede ajustar infinitamente girando el mando de ajuste de la velocidad. Se obtiene una mayor velocidad cuando el dial de ajuste de velocidad se gira en la dirección del número 6, se obtiene una velocidad más baja cuando se gira en la dirección del número 1.





PRECAUCIÓN:

- El dial de ajuste de la velocidad se puede activar sólo hasta 6 y de nuevo a 1. NO fuerce más allá de 6 ó 1, o la función de velocidad de ajuste puede dejar de funcionar.

Luz de trabajo LED y láser

PRECAUCIÓN: No mire a la luz ni vea la fuente de luz directamente.


Esta herramienta tiene equipada una luz del trabajo LED y el láser para el mejor trabajo. Cuando se pulsa el LED y el interruptor de láser, por una vez, la luz del trabajo del LED se enciende, cuando se presiona otra vez, la luz del trabajo del LED se apagará y el láser se enciende, cuando se pulse por tercera vez, la luz del trabajo del LED y láser encender al mismo tiempo, por fin, pulse el interruptor para cuarta vez, el LED y el láser se apagará.

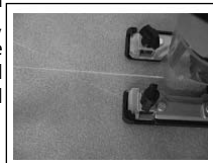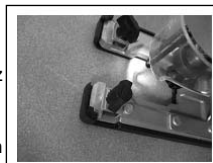

Aspiración y cambio de soplado

Al presionar el botón en la parte delantera, se puede conectar un aspirador para el adaptador en la parte trasera de la herramienta.

Al presionar el botón en la parte trasera, el viento del ventilador soplará las virutas de corte al lado de la cuchilla de corte. Eso hará que este limpio.

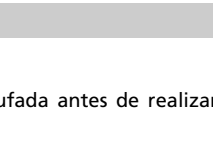

ENSAMBLADO

PRECAUCION:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

INSTALAR O REMOVER LA CUCHILLA DE CORTE

PRECAUCION

- Limpie siempre todas las virutas o materiales adheridos a la hoja y / o soporte de la cuchilla. El no hacerlo puede causar endurecimiento de la hoja, lo que puede resultar en una lesión personal grave.
- No toque la cuchilla o la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación, ya que pueden estar muy calientes y producir quemaduras en la piel.
- Utilice sólo hojas de tipo T. Utilizando hojas distintas provoca apriete insuficiente de la hoja, lo que puede resultar en una lesión personal grave.
- Cuando se quita la hoja de sierra, tenga cuidado de no hacer daño a los dedos con la parte superior de la hoja o la punta de la pieza de trabajo.
- **Al soltar la palanca de fijación, la hoja se expulsa hacia fuera de la herramienta, así que nunca apunte la hoja a cualquier parte del cuerpo.**



Antes de instalar la cuchilla, asegúrese de que la palanca de abrazadera de la hoja está en la posición de liberada.

Para instalar la cuchilla, introduzca la hoja (dientes hacia adelante) en el soporte de la cuchilla hasta que encaje. La palanca se mueve a la posición fija por sí mismo y la cuchilla está bloqueada. Tire de la hoja ligeramente para asegurarse de que la hoja no se caiga durante la operación.

! PRECAUCION

- Si la palanca no se mueve a la posición fijada por sí misma, el disco no está instalado por completo. No presione la palanca con la mano a la posición fija. Esto puede dañar la herramienta. Asegúrese de que el borde posterior de la hoja se inserte en el rodillo. Para quitar la hoja, empuje la palanca hacia delante tanto como sea posible. Esto permite que la hoja sea liberada.

Almacenamiento de la llave

Cuando no esté en uso, guarde la llave hexagonal como se muestra en la figura para evitar que se pierda.



OPERACION

- Sujete siempre la base con la pieza de trabajo. El no hacerlo puede causar rotura de la hoja, lo que resultaría en una lesión grave.
- Avanzar con la herramienta muy lentamente cuando se cortan las curvas o el desplazamiento. Forzar la herramienta puede causar una superficie de corte inclinada y rotura de la hoja.
- Sujete firmemente la herramienta con una mano por el mango principal cuando se realiza la herramienta. Si es necesario, la parte frontal de la herramienta puede estar soportada por el otro lado.

Encienda la herramienta y espere hasta que la hoja alcance la velocidad máxima.

Luego descance la base plana sobre la pieza de trabajo y suavemente mover la herramienta hacia delante a lo largo de la línea de corte marcada previamente.

Corte en bisel

! PRECAUCION:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de inclinar la base. Con la base inclinada, puede hacer cortes en bisel en cualquier ángulo entre 0 ° y 45 ° (izquierda o derecha).

Afloje el tornillo en la parte posterior de la base con la llave hexagonal. Mueva la base de manera que el perno se coloca en el centro de la ranura en forma de cruz en la base.

Incline la base hasta que se obtiene el ángulo de bisel deseado.

El borde de la carcasa indica el ángulo de bisel por graduaciones. Luego apriete el tornillo para fijar la base.

Cortes frontales

Afloje el tornillo en la parte posterior de la base con la llave Allen y deslice la base de todo el camino de regreso. Luego apriete el tornillo para fijar la base.



Hacer un orificio de inicio

Para los recortados internos sin un corte ingresante, pre-taladrar un orificio de salida de 12 mm o más de diámetro. Inserte la hoja en este agujero para comenzar su corte.

Corte de inmersión

Usted no tiene que hacer un agujero de partida o hacer una inmersión de corte si usted hace de la siguiente manera.

- (1) Incline la herramienta en el borde frontal de la base con la punta de la hoja colocada justo por encima de la superficie de la pieza.
- (2) Aplique presión a la herramienta para que el borde delantero de la base no se mueva cuando se enciende el instrumento y suavemente baje el extremo posterior de la herramienta lentamente.
- (3) Como la cuchilla perfora la pieza de trabajo, reducir lentamente la base de la herramienta hacia abajo sobre la superficie de la pieza.
- (4) Completar el corte de manera normal.

Terminación de bordes

Para recortar bordes o hacer ajustes dimensionales, ejecute la hoja ligeramente a lo largo de los bordes de corte.

Corte de metal

Utilice siempre un refrigerante adecuado (aceite de corte) cuando se corta metal. El no hacerlo puede causar un desgaste significativo de la hoja.

La parte inferior de la pieza de trabajo puede ser engrasada en lugar de utilizar un refrigerante.

Extracción de polvo

Operaciones de corte limpias se pueden realizar mediante la conexión de esta herramienta para una aspiradora. Inserte la manguera de la aspiradora en el agujero en la parte trasera de la herramienta.

Guía de corte

PRECAUCION:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o retirar los accesorios.

Cortes rectos

Al cortar repetidamente anchos de 160 mm o menos, el uso de la guía de corte asegurará cortes limpios y rectos.

Para instalar, inserte la guía de corte en el agujero rectangular en el lado de la base con la guía lateral hacia abajo. Deslice la guía de corte a la posición de la anchura de corte deseada, luego apriete el tornillo para asegurarlo.

Placa cobertora

Utilice la placa de la cubierta al cortar chapas decorativas, plásticos, etc. Protege las superficies sensibles o delicadas de daños. Colóquelo en la parte posterior de la base de la herramienta.





MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean realizados por un servicio técnico calificado.

• Mantenimiento general

Antes de cada uso inspeccione la sierra, la llave y el cable para ver si están dañados. Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos que se perdieron, mal alineación o ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación.

Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y resuelva este problema antes de futuros usos.

• Escobillas de carbones

Las escobillas y los colectores de la herramienta deben ser examinados frecuentemente. Su buen contacto hace que la herramienta sea enérgica. Cuando la chispa alrededor del colector se vuelve más grande las escobillas de carbón deben ser cambiadas por un personal autorizado..

• Limpieza

⚠ ADVERTENCIA: antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, la herramienta debe ser desconectada de la fuente de energía. El método de limpieza más efectivo puede ser soplar con aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté limpiando la máquina con aire comprimido.


Mantenga el mango de la máquina limpio, seco y libre de aceite y grasa. Use solamente un jabón suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de limpieza del hogar contienen químicos los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras partes aisladas.

La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo objetos punzantes a través de las aberturas.

⚠ CUIDADO: no es permitido el uso de agentes químicos para limpiar la máquina. No use petróleo, laca, diluyentes de pintura o productos similares.



DESPIECE/VISTA EXPLODIDA SK 1080/2

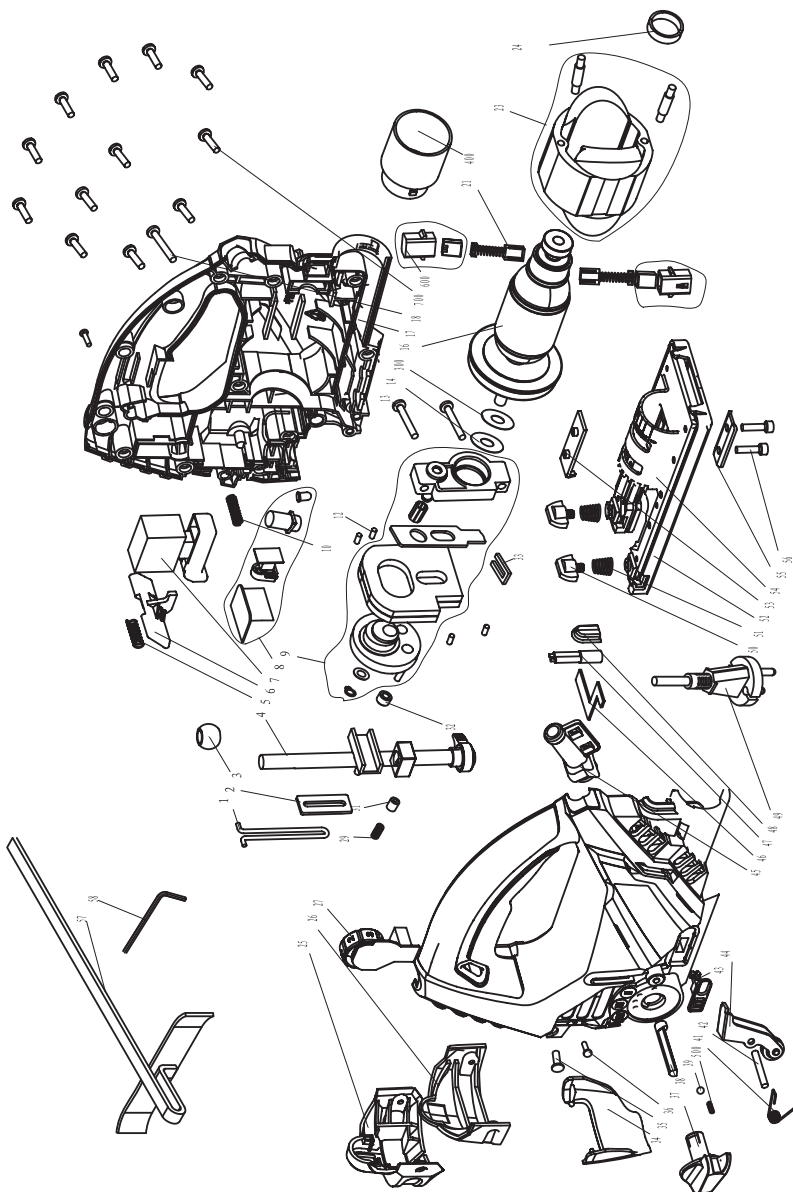



LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO SK 1080/2

Item	Código/Code	Descripción	Description	Descrição
1	SK1080-2R1001	COBERTOR	SHIELD STEEL WIRE	COBERTOR
2	SK1080-2R1002	PLACA ORIENTATIVA	ORIENTATING BOARD	PLACA ORIENTATIVA
3	SK1080-2R1003	DESLIZADOR	Ø9TOP SLIDE WAY	DESLIZADOR
4	SK1080-2R1004	COMPONENTE RECIPROCO	RECIPROCATING COMPONENT	COMPONENTE RECIPROCO
5	SK1080-2R1005	RESORTE	SPRING OF THE LOCK-ON BUTTON	MOLA
6	SK1080-2R1006	BOTON DE TRABA	LOCK-ON BUTTON	BOTÃO DE TRAVA
7	SK1080-2R1007	INTERRUPTOR	SWITCH	INTERRUPTOR
8	SK1080-2R1008	COMPONENTE LASER/LED	LASER/LED COMPONENT	COMPONENTE LAZER/LED
9	SK1080-2R1009	ENGRANAJE EXCENTRICO	ECCENTRIC GEAR COMPONENT	ENGRENAGEM EXCÊNTRICO
10	SK1080-2R1010	RESORTE	ORIENTATING SPRING	MOLA
11	SK1080-2R1011	RODAMIENTO	COLUMNED BEARING Ø3x7	RODAMENTO
12	SK1080-2R1012	TORNILLO	SCREW	PARAFUSO
13	SK1080-2R1013	JUNTA	02-28 GREASE PROOF GASKET	JUNTA
14	SK1080-2R1014	JUNTA	GREASE GUARD GASKET	JUNTA
300	SK1080-2R1015	INDUCIDO	ROTOR COMPONENT	INDUZIDO
16	SK1080-2R1016	CARCASA IZQUIERDA Y DERECHA	LEFT AND RIGHT ENCLOSURE	CARCAÇA ESQUERDA E DEREITA
17	SK1080-2R1017	TORNILLO	CROSS HEAD TAPPING SCREW ST4x25	PARAFUSO
18	SK1080-2R1018	TORNILLO	CROSS HEAD TAPPING SCREW ST4x16	PARAFUSO
700	SK1080-2R1019	SOPORTE DE ESCOBA	BRUSH HOLDER	SUPORTE DA ESCOVA
600	SK1080-2R1020	ESCOBA DE CARBON	CARBON BRUSH	ESCOVA DE CARVÃO
21	SK1080-2R1021	CONECTOR DE POLVO	DUST CONNECTION ADAPTOR	CONECTOR DE PO
400	SK1080-2R1022	CAMPO	STATOR COMPONENT	ESTATOR
23	SK1080-2R1023	TAPA	BEARING CAP	TAMPA
24	SK1080-2R1024	COBERTOR	COVER OF ENCLOSURE	COBERTOR
25	SK1080-2R1025	COBERTOR	COVER OF ENCLOSUREI	COBERTOR
26	SK1080-2R1026	PLACA DE AJUSTE DE VELOCIDAD	SPEED ADJUSTING BOARD	PLACA DE AJUSTE DE VELOCIDADE
27	SK1080-2R1027	RESORTE	KNOB POSITION LIMIT SPRING	MOLA
28	SK1080-2R1028	PERNO	KNOB POSITION LIMIT PIN	PINO
29	SK1080-2R1029	POLEA	IDLER PULLEY	POLIA
30	SK1080-2R1030	BLOQUE	DUST PROOF BLOCKII	BLOCO
31	SK1080-2R1031	GUARDA	TRANSPARENT GUARD	GUARDA
32	SK1080-2R1032	TORNILLO	CROSS HEAD TAPPING SCREW ST4x11	PARAFUSO
33	SK1080-2R1033	TORNILLO	CROSS HEAD TAPPING SCREW ST4x10	PARAFUSO
34	SK1080-2R1034	PERILLA	PENDULUM ADJUST KNOB	BOTÃO
35	SK1080-2R1035	EJE DE AJUSTE	PENDULUM ADJUSTING SHAFT	EIXO DE AJUSTE
36	SK1080-2R1036	BOLILLA DE ACERO	STEEL BALLØ4	ESFERA DE AÇO
37	SK1080-2R1037	RESORTE	PENDULUM CLAMPING SPRING	MOLA
38	SK1080-2R1038	RESORTE	RESET SPRING	MOLA
39	SK1080-2R1039	EJE	SMALL SHAFT	EIXO
500	SK1080-2R1040	INTERRUPTOR	BLOWER-VACUUM SWITCH	INTERRUPTOR
41	SK1080-2R1041	PENDULO	PENDULUM SUPPORTING PLATE	PENDULO
42	SK1080-2R1042	GUARDA DE CABLE	CABLE GUARD	GUARDA DO CABO
43	SK1080-2R1043	PLACA	WIND PROOF BOARD	PLACA
44	SK1080-2R1044	LUZ INDICADORA	POWER SUPPLY INDICATOR LIGHT	LUZ INDICADORA
45	SK1080-2R1045	COBERTOR	INDICATOR LIGHT COVER	COBERTOR
46	SK1080-2R1046	ENCHUFE Y CABLE	PLUG AND CABLE	PLUGUE E CABO
47	SK1080-2R1047	REGLA GUIA	GUIDE RULER LOCKING KNOB	REGRA GUIA
48	SK1080-2R1048	RESORTE	SPRING	MOLA
49	SK1080-2R1049	GUARDA	GUARD OF THE BASE	GUARDA
50	SK1080-2R1050	PLACA FIJA	LOCKING PLATE OF THE BASE	PLACA FIXA
51	SK1080-2R1051	PLACA BASE	BASE PLATE COMPONENT	PLACA BASE
52	SK1080-2R1052	PLACA DE PRESION	BASE PLATE PRESS BOARD	PLACA DE PRESSÃO
53	SK1080-2R1053	TORNILLO	INNER HEX COLOUM HEAD SCREW	PARAFUSO
54	SK1080-2R1054	REGLA GUIA	GUIDE RULER COMPONENT	REGRA GUIA
55	SK1080-2R1055	LLAVE	HEX WRENCH	CHAVE